
80. Порядок монтажа стационарной части перегородки «Atmo Sfera»:




Этапы монтажа стационарной части перегородки.

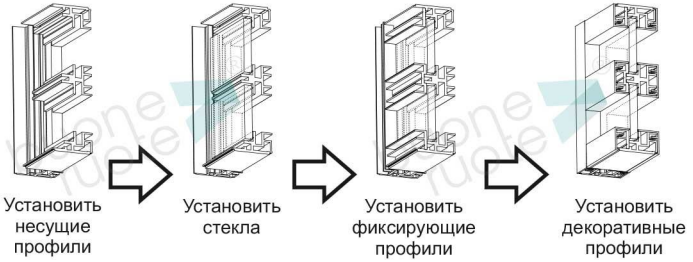


Соединение профилей между собой осуществляется при помощи крепежных уголков.

Если стены имеют наклон, то для соединения несущих базовых профилей уголки можно не использовать. При этом ВАЖНО закрепить профили что бы они расположились в ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ.

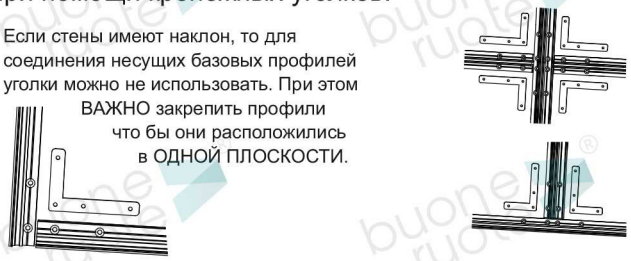


Расчет размеров стекла.

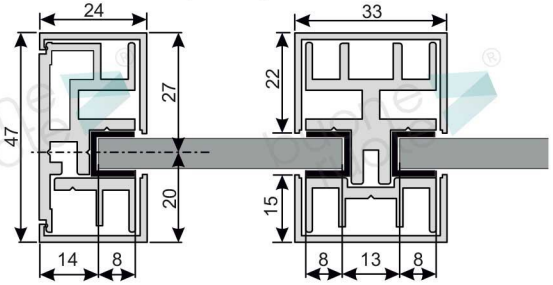


① Подготовка БАЗОВЫХ профилей


Рассчитать размеры и напилить несущие базовые профили.
Зазоры между профилями должны быть 2 мм.

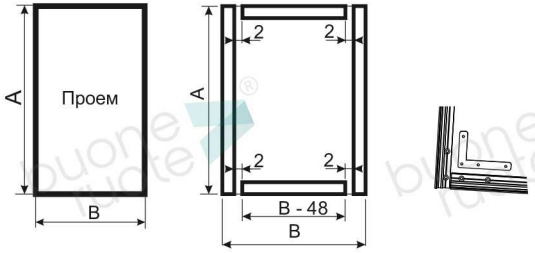

1а Просверлить отверстия 4,5 мм в несущих базовых профилях.
Сделать зенковку (использовать зенкер 8мм).
Для крепления (стены из бетона или полнотелого кирпича) рекомендуем использовать дюбель нейлоновый NAT 6x40 Sormat и универсальные саморезы 4,0x50.
Для остальных случаев - дюбели на усмотрение монтажника.
Но использовать универсальные саморезы 4,0 мм.
Расстояния между отверстиями выбирают исходя из материала стены, длины профиля и размеров перегородки. Но не более, чем 600 мм.

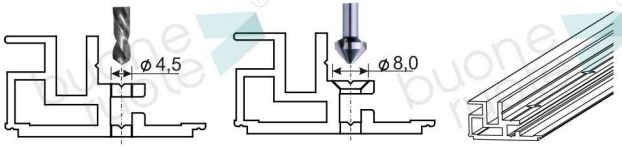

1б Просверлить отверстия, если нужно, диаметром 4,0 мм для крепежных уголков в несущих базовых профилях.
Для разметки положения отверстий можно использовать шаблон, который есть в комплекте.
Сделать зенковку (использовать зенковку 8мм).

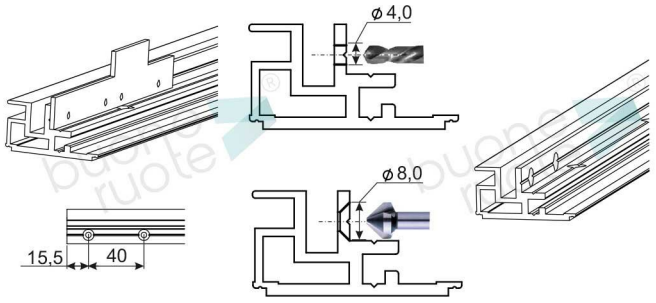


② Монтаж БАЗОВЫХ профилей

Сначала крепятся вертикальные профили.
Затем горизонтальные профили.
ВАЖНО : зазор между профилями 2 мм!




③ Подготовка РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ профилей


Рассчитать размеры и напилить несущие разделительные профили.
Зазоры между профилями должны быть 2 мм.

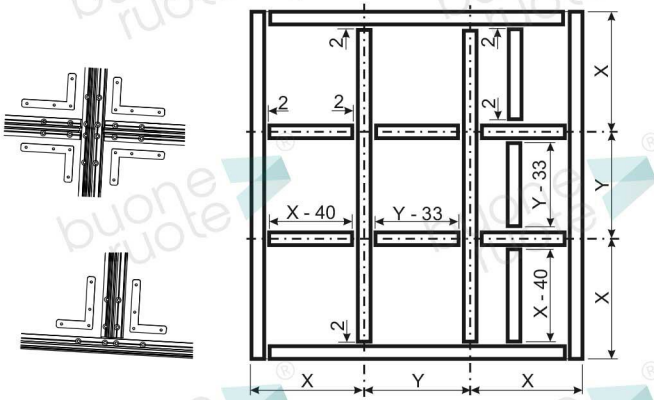

3а Просверлить отверстия 4,0 мм для крепежных уголков в несущих разделительных профилях. Для разметки положения отверстий можно использовать шаблон, который есть в комплекте.
Сделать зенковку (использовать зенковку 8мм).

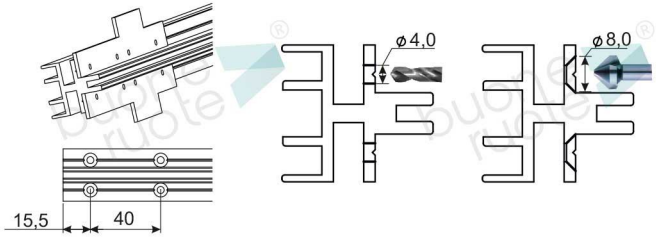


3б Для стыковки профилей просверлить отверстия 4,0 мм в несущих разделительных и базовых профилях. Сделать зенковку (использовать зенкер 8мм). Для разметки положения отверстий использовать шаблон.

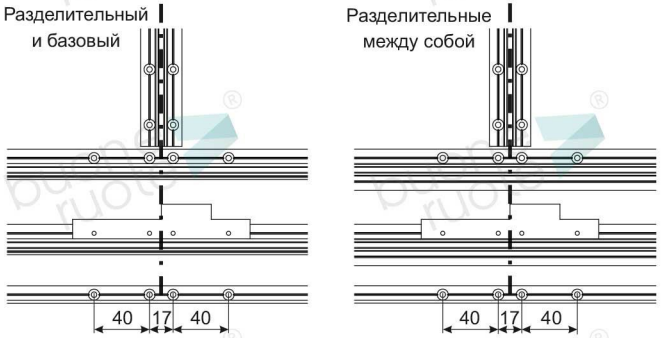

4 Монтаж РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ профилей


Крепление профилей осуществляется фиксирующими уголками.
ВАЖНО, чтобы был зазор между профилями 2 мм!

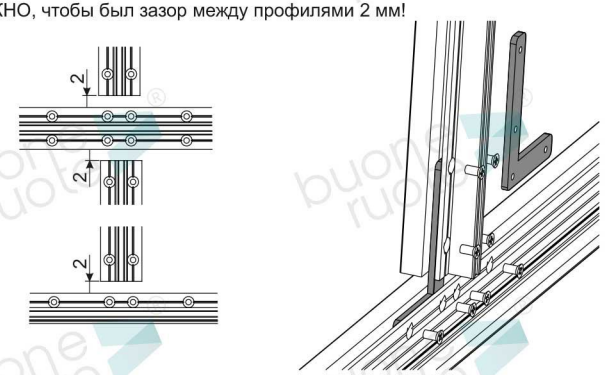


5 Монтаж стекла

Крепление стекол осуществляется с помощью фиксирующих профилей.

5а Напилить фиксирующие профили. Рекомендуется фиксирующие профили сделать на 10-15 мм короче, чем несущие.

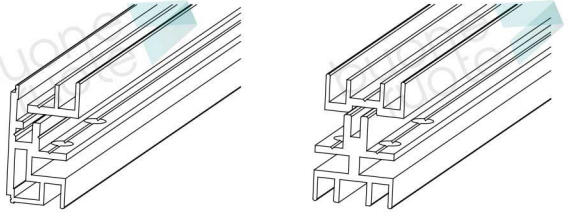


5а Надеть на стекла уплотнитель по всему периметру.
Вставлять стекла по очереди, фиксируя их профилями.

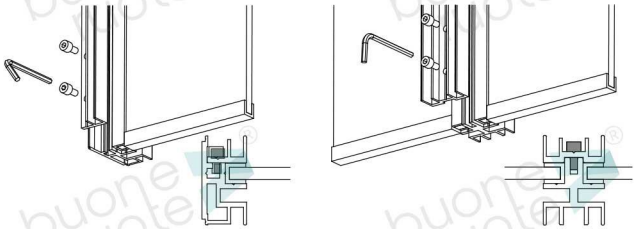


6 Подготовка ДЕКОРАТИВНЫХ базового профиля

Напилить декоративные базовые профили в размер.
В месте стыка, не должно быть зазора между профилями.

6а В месте стыка базовых профилей.
На конце декоративного №2 базового профиля, который стоит вертикально, сделать выпил для уголка.

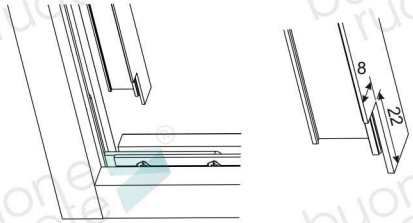


6б В месте стыка базового и разделительного профилей.
На декоративном №2 базового профиля сделать выпил для уголков.

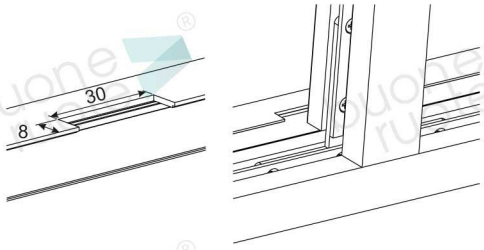

7 Подготовка ДЕКОРАТИВНЫХ разделительного профиля

Напилить декоративные разделительные профили в размер.
В месте стыка, не должно быть зазора между профилями.

В месте стыка профилей.
На декоративном №2 разделительного профиля сделать выпил для уголков.

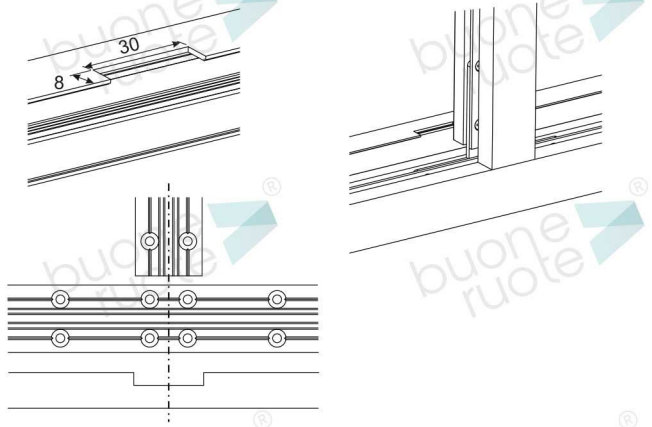

8 Соединение базовых профилей между собой.

Например, при соединении фрамуги с боковой стационарной частью.

